

بررسی وضعیت اینمنی در بخش‌های تصویربرداری سه بیمارستان منتخب شهر تهران در سال ۱۳۸۳

احمد عامریون^۱/روح‌الله‌زابلی^۲/امیر‌میری^۳/محمد‌غفوری نسب^۴

چکیده

مقدمه: بحث مدیریت اینمنی در بیمارستان بسیار ضروری و حیاتی می‌نماید. با توجه به اهمیت اینمنی در بیمارستان به ویژه بخش‌های تصویربرداری مابر آن شدید تابا بررسی وضعیت اینمنی بخش‌های تصویربرداری سه بیمارستان دولتی منتخب شهر تهران اهمیت موضوع را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

روشن بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی و جامعه‌پژوهش بخش‌های تصویربرداری سه بیمارستان بقیه‌الله(عج)، قلب جماران و نجمیه شهر تهران می‌باشد. در این پژوهش از روش میدانی و کتابخانه‌ای بصورت توأم استفاده شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از روش‌های پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه و مطالعه استند و مدارک توأم استفاده شده است.

یافته‌ها: در زمینه داشتن برنامه‌های آموزشی در خصوص مسائل اینمنی در بخش‌های مختلف تشخیصی موجود در بیمارستان‌های مورد مطالعه چهار سوال با ۸۰ امتیاز مطرح گردید که بیمارستان بقیه‌الله(عج) ۲۶/۴ امتیاز (۳۳ درصد از کل امتیاز)، بیمارستان قلب جماران ۲۱/۶ (درصد) و بیمارستان نجمیه نیز ۴۴ (۵۵ درصد) را به خود اختصاص داد. در زمینه دارا بودن طرح اینمنی هفت سوال با ۱۴ امتیاز مطرح گردید که بیمارستان بقیه‌الله(عج) ۷۸/۴ امتیاز (۵۶ درصد)، بیمارستان قلب جماران ۵۸/۸ (۴۲ درصد) و بیمارستان نجمیه نیز ۹۹/۴ (۷۱ درصد) امتیاز را کسب نمود. در بین بیمارستان‌های مورد مطالعه بیمارستان نجمیه با ۶۰ امتیاز از ۴۹ (درصد) دارای کمترین تجهیزات اینمنی می‌باشد و بیمارستان بقیه‌الله(عج) با ۵۶ امتیاز (۹۰ درصد) دارای بیشترین تجهیزات اینمنی می‌باشد.

نتیجه گیری: با تاخذ تدبیر و اقدامات مناسب توسط وزارت بهداشت و مسئولین بیمارستان‌های توافق از بروز حوادث ناگوار در قسمت‌های مختلف بیمارستان‌ها جلوگیری و در حقیقت علاج واقعه را قبل از وقوع نمود.

کلید واژه‌ها: اینمنی، بیمارستان، بخش تصویربرداری

مقدمه

می‌افتد و سایر خطراتی که در محیط خارج از بیمارستان مانند زلزله، سیل، صاعقه موجودیت بیمارستان را تهدید می‌کند. اگر مدیران و مسولان یک بیمارستان اعتقداد به رعایت موارد اینمنی نداشته باشند و مبانی و اصول آن را نشناسند و ضرورت رعایت اینمنی را تشخیص ندهند باید انتظار بروز حادث و سوانح گوناگون را داشت.^[۱،۲]

در نگاهی گذرا، محیط بیمارستان پاکیزه و اینم به نظر می‌رسد اما تنوع فعالیت‌های بیمارستانی و انواع سوانح و خطراتی که بیمارستان را تهدید می‌کند همانند برق گرفتگی، انفجار، آتش‌سوزی، پرتوهای یون‌ساز، خطر مواد شیمیایی، عفونت‌های بیمارستانی که در محیط داخلی بیمارستان اتفاق

۱- استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج)

(نویسنده مسئول: Email: Amerioun155@yahoo.com)

۲- عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج)

۳- کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

بیمارستان منتخب شهر تهران می‌باشد. مواردی که به عنوان ساختار ایمنی در بخش تصویربرداری در نظر گرفته شده عبارتند از: میزان و نوع تجهیزات ایمنی، برنامه‌های موجود برای حفاظت در برابر اشعه، برنامه‌های کمیته ایمنی برای حفظ وضعیت ایمنی بخش تصویربرداری، برنامه‌های موجود برای موقع اضطراری، شرح وظایف افراد در موقع اضطراری و بروز حادثه، نحوه هماهنگی این بخش با سایر بخش‌ها در زمان بروز حادثه و نحوه آموزش‌های لازم به بیمارانی که برای آنها از ماده رادیواکتیو استفاده می‌شود.

روش بررسی

این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است. جامعه پژوهش در این تحقیق بخش‌های تصویربرداری سه بیمارستان بقیة الله (عج)، قلب جماران و نجمیه شهر تهران می‌باشد. بیمارستان بقیة الله (عج) یک بیمارستان دولتی و عمومی با ۵۶۰ تخت می‌باشد و بخش‌های تصویربرداری آن شامل رادیولوژی، پزشکی هسته‌ای، سی‌تی اسکن و MRI است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بیمارستان قلب جماران نیز یک بیمارستان دولتی و تخصصی قلب می‌باشد که دارای ۵۵ تخت می‌باشد و بخش‌های تصویربرداری آن شامل رادیولوژی و آنژیوگرافی است. بیمارستان نجمیه یک بیمارستان دولتی و تخصصی زنان و زایمان با ۱۵۰ تخت می‌باشد که بخش‌های تصویربرداری آن شامل رادیولوژی، ماموگرافی، سونوگرافی و سی‌تی اسکن است.

ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه و مطالعات استناد و مدارک توأمابوده است. بعد از انجام مطالعات کتابخانه‌ای پرسشنامه اولیه تهیه شد و روایی آن با روش اعتبار محتوا (Content Validity) تعیین گردید. بدین صورت که پرسشنامه بین ۱۰ انفر از صاحب‌نظران توزیع و باستفاده از نظرات ایشان روایی پرسشنامه تایید گردید. همچنین جهت تایید پایایی پرسشنامه در دونوبت با فاصله ۱۰ روز توزیع و توسط روش آزمون - بازآزمون ضریب پایایی آن $\alpha = 0.85$ تعیین گردید و بدین ترتیب پایایی آن تایید گردید. پس از هماهنگی های لازم با مدیریت بیمارستان و مسئولین واحدهای مورد پژوهش پرسشنامه از طریق مصاحبه و مشاهده توسط پژوهشگر تکمیل

به هنگام بررسی بر روی حوادث آشکار می‌گردد که بیمارستان از دو ناحیه مورد تهدید قرار می‌گیرد. گروه اول حوادثی که در داخل محیط بیمارستان به وقوع می‌پیونددند که شامل انواع آتش‌سوزی‌ها، انفجارات، حوادث پرتوهای یونی‌ساز و لیزر، حوادث شیمیایی، ترکیدگی لوله‌های آب، کپسول اکسیژن، دیگهای بخار می‌شود. و گروه دیگر عوامل خارجی مانند زلزله، سیل، گردباد، طوفان، صاعقه و نظایر آن هستند که می‌توانند عوامل داخل بیمارستان تحت تأثیر قرار دهند.

پیشرفت شایان تکنولوژی از یک سوابع تمهیل در انجام امور و بهبود سطح سلامت جامعه می‌گردد و از سوی دیگر خطرات و زیانهایی را از نظر بهداشتی متوجه سلامت افرادی که با این تجهیزات کار می‌کنند می‌نماید.^[۳] به استناد آمارهای موجود آتش‌سوزی در بین حوادث ذکر شده بالاترین رقم از نظر ایجاد حوادث در محیط‌های بیمارستانی را داشته است. برنامه‌ریزی برای پیشگیری از انفجار و عکس العمل سریع و صحیح در صورت بروز چنین حوادثی به علت ماهیت بیمارستان و جمع عوامل مستعد از عناصر و مواد قابل اشتعال و انفجار نهایت ضرورت را داشته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نهایت اینکه شناسایی، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار از اهمیت خاصی برخوردار است.^[۴]

اهمیت بخش تصویربرداری در بهبود عملکرد بیمارستان و کمک به درمان بهتر بیمار کاملاً مشخص است. اشعه ماوراء بدن و ایکس که در بخش تصویری کاربرد دارد، علاوه بر خواص نوری دارای خواص فیزیکی و شیمیایی است که مهمترین آن یونیزاسیون است.^[۵] بخش تصویربرداری علاوه بر تأثیر مثبتی که می‌تواند در عملکرد کارایی بیمارستان داشته باشد در عین حال بخش حساسی از لحاظ مسائل ایمنی است. چراکه در صورت عدم رعایت مسائل و نکات ایمنی می‌تواند باعث ایجاد مشکل و عوارض نامطلوب برای بخش و همچنین تاثیر منفی در عملکرد بیمارستان داشته باشد. با توجه به این مطلب که ایمنی در قسمت های مختلف بیمارستان بسیار حائز اهمیت می‌باشد بر آن شدیدم تا با انجام پژوهشی به بررسی وضعیت ایمنی یکی از مهمترین قسمت های بیمارستان که همان بخش‌های تصویربرداری می‌باشد، پردازیم. هدف کلی این تحقیق وضعیت ایمنی بخش‌های تصویربرداری سه



پیش بینی و استفاده از کلید و پریز ضد جرقه در واحدها و بخش های بیمارستان های مورد بررسی از صفر تا ۱۰۰ متفاوت است، به این معنی که در برخی بیمارستان ها، در هیچ یک از واحدها و بخش ها از کلید و پریز ضد استفاده نشده است و در برخی دیگر در کلیه واحدها و بخش ها از کلید و پریز ضد جرقه استفاده شده است. پیش بینی سیستم اتصال زمین جهت دستگاهها در درصد واحدها و بخش ها و نیز فیوز قطع و وصل مستقل جریان برق در ۲۰ تا ۱۰۰ درصد واحدها و بخش های بیمارستان های مورد مطالعه انجام شده است.

یافته های جدول ۳ نشان می دهد که طرح ایمنی در هیچ کدام از بیمارستان های مورد مطالعه به طور کامل وجود ندارد و بیمارستان ها بخش هایی از طرح ایمنی را متناسب با شرایط خاص خودشان انجام می دهند و در این میان وضعیت طرح ایمنی در بیمارستان نجمیه مناسبتر است.

یافته های جدول ۴ بیانگر آن است که از نظر دارا بودن برنامه بازرگانی ایمنی، در هر سه بیمارستان به برنامه بازرگانی ایمنی توجه خاص شده است و این بازرگانی در بیمارستان هاتا حدود بسیار زیادی با برنامه ریزی قبلی، و گاهی نیز به طور سرزده و بدون برنامه، صورت می گیرد.

نتایج ارزیابی برنامه آموزشی در بیمارستان های مورد مطالعه بیانگر آن است که آموزش نکات ایمنی به بیماران و نصب دستورالعمل ایمنی در تابلوها جزو برنامه آموزشی ایمنی در بیمارستان های فوق بوده است. با این وجود درخصوص

گردید و نهایتا اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج استخراج گردید.

یافته ها

نتایج بدست آمده از بخش های تصویربرداری در بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب وجود تجهیزات ایمنی در برابر آتش سوزی در جدول ۱ ارائه شده است. نتایج این جدول بیانگر آن است که از نظر وجود تجهیزات ایمنی آتش سوزی بیمارستان بقیه الله (عج) وضعیتی کاملا مطلوب دارد ولی دو بیمارستان دیگر با توجه به شرایط خاص شان در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

یافته های نشان می دهد که وضعیت سه بیمارستان از نظر وضعیت حفاظت در برابر اشعه در بخش های تشخیصی تصویری کاملا مشابه یکدیگر است. از سریند، سربند و صندلی سربی در هیچ کدام از سه بیمارستان استفاده نمی گردد ولی با استفاده از عینک، روپوش، دستکش و فیلم بچ در هر سه بیمارستان اصول ایمنی به طور مناسبی رعایت گردیده است.

یافته های جدول ۲ نشان می دهد که طراحی مناسب و مصالح بخش از نظر مقررات ایمنی در هر بیمارستان به طور نسبی رعایت گردیده است. شرایط فیزیکی و طراحی بخش های تشخیصی تصویری در بیمارستان های فوق کاملا متفاوت بوده است. ۶۰ درصد از واحدها و بخش های بیمارستان های مورد کفپوش مقاوم در برابر فشار و حریق داشته اند.

جدول ۱: وضعیت وجود تجهیزات ایمنی در برابر آتش سوزی در بیمارستان های مورد مطالعه

بقیه الله (عج)				قلب جماران				نجمیه				تجهیزات
رادیوژی	رنگ تندی	آشکن	MR.I	رادیوژی	رنگ وآف	رادیوژی	رنگ وآف	رادیوژی	رنگ وآف	رنگ وآف	آشکن	
+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	خاموش کننده های دستی
+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	خاموش کننده های اتوماتیک
+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	سیستم اعلام و کشف حریق اتوماتیک
+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	سیستم اعلام و کشف حریق غیر اتوماتیک

جدول ۲: وضعیت بیمارستان‌های مورد مطالعه از لحاظ طراحی مناسب و مصالح مناسب به تفکیک نوع بخش

بقیه الله (عج)			قلب جماران	نجمیه					تجهیزات	
رادیولوژی	پزشکی هسته‌ای	رنگین‌کاری	M.R.I	رادیولوژی	رنگین‌کاری	رادیولوژی	مومگاری	رنگین‌کاری	رنگین‌کاری	
-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	قرار گرفتن در زیر زمین
+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	طراحی بخشی از ابتدا برای فعالیت مربوطه
+	-	+	+	+	+	-	-	-	+	طراحی مناسب واحدها
+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	ارتفاع مناسب واحدها
+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	خروجی اضطراری
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	عرض راهروها ۱/۲m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیم کشی روکار با محافظت‌های لازم
+	+	+		+	+	+	+		+	سربکوبی دیوارها - سقف و کف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کف نسوز و مقاوم
-	-	-		-	-	-	-	-	+	ضخامت سربکوبی ۱mm
+	+	+		+	+	+	+		+	شیشه سربی پنجره‌ها
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	برق اضطراری
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	نور و روشنایی کافی
+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	تهویه مناسب
-									+	اتاق ایزوله برای بیماران پزشکی هسته‌ای
+									+	توالت ایزوله
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نصب علائم خروجی اضطراری روی دیوارها
+	+	+		+	+	-	-	-	-	سربکوبی درها و قاب درها

در زمینه دارا بودن طرح ایمنی هفت سوال با ۱۴۰ امتیاز مطرح گردید. بیمارستان بقیه الله (عج) ۷۸۴ امتیاز (۵۵درصد)، بیمارستان قلب جماران ۵۸۸ امتیاز (۴۲درصد) و بیمارستان نجمیه نیز ۹۷۴ (۷۱درصد) امتیاز را کسب نمود.(نمودار ۱-ب) در بین بیمارستان‌های مورد مطالعه بیمارستان نجمیه با ۲۹۴ امتیاز از ۶۰ امتیاز (۴۹ درصد) دارای کمترین تجهیزات ایمنی می‌باشد و بیمارستان بقیه الله (عج) با ۱۵۶ امتیاز (۹۰ درصد) دارای بیشترین تجهیزات ایمنی می‌باشد.(نمودار ۱-ج)

آموزش کمک‌های اولیه به کارکنان، برنامه آموزشی خاصی پیش‌بینی نشده بود. (جدول ۵)

در زمینه داشتن برنامه‌های آموزشی در خصوص مسائل ایمنی در بخش‌های مختلف تشخیصی موجود در بیمارستان‌های مورد مطالعه چهار سوال با ۸۰ امتیاز مطرح گردید که بیمارستان بقیه الله (عج) ۲۶۴ امتیاز (۳۳درصد از کل امتیاز)، بیمارستان قلب جماران ۲۷۶ (۲۷درصد) و بیمارستان نجمیه نیز ۵۵ (۴۴درصد) را به خود اختصاص داد. (نمودار ۱-الف)

جدول ۳: توزیع بیمارستان‌های مورد مطالعه بر حسب طرح ایمنی مناسب

بقیه‌الله(عج)				قلب جماران			نجمیه				تجهیزات	
رادیولوژی	ترشیکی هسته‌ای	تی‌اسکن	M.R.I	رادیولوژی	آنژوگرافی	رادیولوژی	اموگرافی	توموگرافی	تی‌اسکن	تی‌اسکن		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	نماینده در کمیته ایمنی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کدهای اعلام حوادث	
-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	دستورالعمل تخلیه بیماران	
+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	دستورالعمل حفاظت در برابر اشعه	
-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	توزیع مسئولیت برای موقع حوادث	
-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	برنامه هماهنگی بخش‌ها در حوادث	
+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	برنامه تغذیه مناسب کارکنان	

جدول ۴: توزیع بیمارستان‌های مورد مطالعه در خصوص دارابودن برنامه بازررسی

باقیه‌الله(عج)				قلب جماران			نجمیه				بخش	
بازرسی	برنامه	تی‌اسکن	توموگرافی	بازرسی	برنامه	تی‌اسکن	توموگرافی	بازرسی	برنامه	تی‌اسکن	معیار	
		+				+				+	بازرسی از وسایل ایمنی در برابر حریق	
		+		+					+	+	بازرسی از تجهیزات الکترونیکی و کابلها	
		+				+			+	+	بازرسی از نظر نشت اشعه	
	+		+						+	+	تمرینات ادواری جهت حفظ آمادگی کارکنان	
		+							+	+	اندازه‌گیری میزان اشعه دریافتی کارکنان	

جدول ۵: توزیع بیمارستان‌های مورد مطالعه در خصوص داشتن برنامه آموزشی


باقیه‌الله(عج)				قلب جماران			نجمیه				بخش	
آموزش	برنامه	تی‌اسکن	توموگرافی	آموزش	برنامه	تی‌اسکن	توموگرافی	آموزش	برنامه	تی‌اسکن	معیار	
		+			+				+	+	آموزش نکات ایمنی به کارکنان	
+			+					+			آموزش کمکاولیه به کارکنان	
	+			+				+			آموزش نکات ایمنی به بیماران	
	+							+			نصب دستورالعمل‌های ایمنی در تابلوها	

بحث و نتیجه‌گیری


بحث با توجه به اهداف تحقیق و نتایج بدست آمده و مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک مشخص گردید که بیمارستان‌های مورد مطالعه دارای نقاط قوت و ضعفی در زمینه ایمنی بخش‌های تصویربرداری خود می‌باشند که از مهمترین نقاط قوت بیمارستان‌های مورد مطالعه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

در بیمارستان بقیة الله (عج) ساختمان و طراحی بخش‌های تصویربرداری مناسب بوده به گونه‌ای که رعایت مسائل ایمنی به عمل آمده است بازرسی از تجهیزات ایمنی و پیشگیری از حریق انجام می‌شود. خوشبختانه مقدار نشت اشعه به اتاقهای مجاور صفر می‌باشد و بازرسی برنامه ریزی شد، از وسایل الکتریکی و کابل‌ها به جهت جلوگیری از حوادث انجام می‌گیرد از جمله نقاط ضعف بخش تصویربرداری بیمارستان بقیة الله (عج) می‌توان به مواردی از قبیل: نداشتن کف پوش مناسب، مناسب نبودن ضخامت سریکوبی در بعضی از قسمت‌های بخش‌های تصویربرداری، عدم وجود که مخصوص در زمان بروز بحران، منظم نبودن برنامه آموزش ادواری جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه، عدم وجود دستور العمل خاص برای اقدامات موثر و اسامی در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه را نام برداشت.


در بیمارستان قلب جماران اهم نقاط قوت عبارت است از فعال بودن کمیته ایمنی در مقایسه با بیمارستان‌های دیگر، ابلاغ قانون حفاظت در برابر اشعه، وجود وسایل و تجهیزات کافی اطفالی حریق، داشتن دستورالعمل کلی ایمنی که به صورت مکتوب در معرض دید افراد قرار گرفته است و وجود وسایل و تجهیزات مناسب کمک‌های اولیه در بخش‌های تصویربرداری، بازرسی برنامه ریزی شده از تجهیزات ایمنی پیشگیری از حوادث در بیمارستان مورد مطالعه و از جمله مسائلی که به عنوان نقاط ضعف در این بیمارستان وجود دارد می‌توان به عدم وجود سیستم کشف و اعلام حریق در بخش رادیولوژی، نداشتن دستورالعمل خاص برای طبقه‌بندی و تخلیه بیماران در زمان بروز حادثه، عدم بازرسی منظم از کابل‌ها و وسایل الکتریکی،

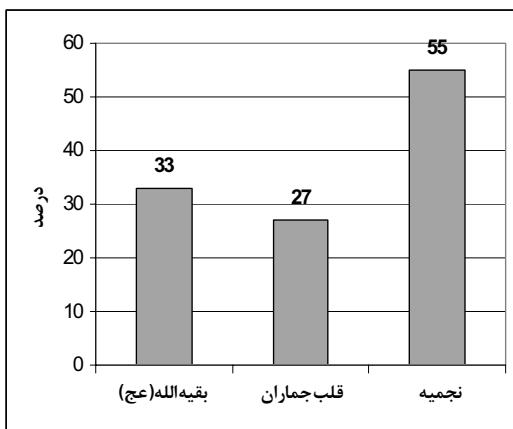

(الف)

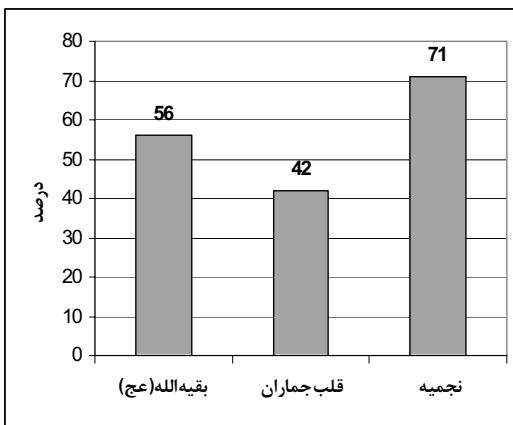

(ب)

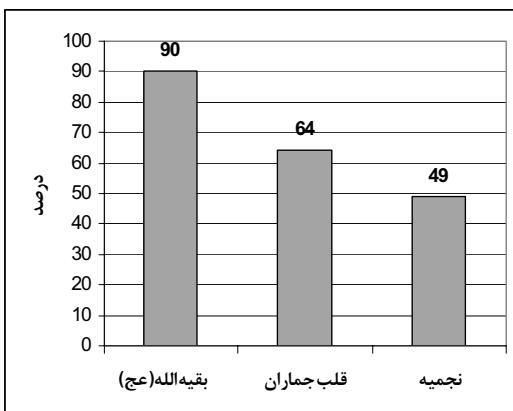

(ج)

نمودار ۱

وضعیت ایمنی بیمارستان‌های مورد مطالعه از لحاظ؛
الف-برنامه آموزشی، ب-طرح ایمنی، ج-تجهیزات

بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است، عدم آشنایی و آموزش پرسنل در خصوص اهمیت رعایت اصول ایمنی در این بخش، مجاورت بخش سونوگرافی و رادیولوژی در اغلب مراکز، فقدان مدیریت صحیح و عدم دستورالعمل‌های لازم جهت رعایت اصول ایمنی خاص این بخش، نامناسب بودن ساختار فیزیکی بخش، عدم استفاده پرسنل از یونیفرم مخصوص و عدم نظارت و کنترل عملکرد توسط سازمانهای ذی ربط، سبب نارسانی‌های موجود در بخش‌های رادیولوژی بیمارستان‌های مورد مطالعه می‌باشد که نتایج این تحقیق در بسیاری از موارد با نتایج تحقیق بعمل آمده مطابقت دارد.

جانسون [۹] بیان می‌کند که کارکنان بخش‌های پرستاری نگران دریافت بیش از حد مجاز اشعه ایکس هستند.

در تحقیقی که پیرامون ایمنی و نگهداری بیمارستان توسط کورت [۱۰] در انگلیس انجام شده است، نشان می‌دهد که اثر اجرای یک برنامه مدون نگهداری و ایمنی، طی ۷ سال میزان صرفه جویی در هزینه‌ها، بالغ بر ۵/۰۰۰/۰۰۰ پوند بوده است. به طور متوسط هزینه نگهداری و ایمنی در بخش‌هایی که این برنامه را رعایت کرده‌اند، ۳۰ درصد کاهش یافته است.

در مطالعه انجام شده توسط هارینگتون [۱۱] تحت عنوان بزرگترین گام بسوی تهیه یک راهنمای کار با عوامل میکروبیولوژیکی، طبقه بندي خطرات ناشی از میکروارگانیسم‌ها معرفی شده است.

مطالعه دیگری توسط یاماچی [۱۲] در کشور ژاپن روی ۱۷۳ بیمارستان در خصوص میزان آمادگی بیمارستان‌های مورد مطالعه در مقابله با حوادث اضطراری انجام شده است.

نتایج حاصله حاکی از آن است که در ۹۲ درصد بیمارستان‌های مورد بررسی، طرح مقابله با آتش سوزی بصورت مكتوب موجود بوده، اما در خصوص سایر حوادث احتمالی کمتر پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است، به طوری که در ۳۶/۹ درصد از بیمارستان‌ها در خصوص

عدم وجود تمرینات ادواری جهت آشنایی و حفظ آمادگی در مقابله با حوادث غیر متربقه و عدم وجود کدهای مخصوص برای اعلام در هنگام بروز حوادث غیر متربقه نام برد.

در بیمارستان نجمیه اهم نقاط قوت عبارت است از ابلاغ طرح ایمنی و قانون حفاظت در برابر اشعه، داشتن دستورالعمل‌های مدون و کتسی، وجود وسائل کمک‌های اولیه جهت کمک به مصدومین، داشتن بازرسی برنامه ریزی شده از تجهیزات پزشکی، آموزش و انجام تمرینات ادواری توسط کارکنان، مشخص شدن مسئولیت‌ها در هنگام بروز حادثه، داشتن دستور العمل تخلیه مصدومین در هنگام بروز حادثه، داشتن بازرسی برنامه ریزی شده از تجهیزات ایمنی در برابر حریق و از جمله مواردی که به عنوان نقاط ضعف در این بیمارستان وجود دارد می‌توان به مواردی از قبیل عدم وجود سیستم کشف و اعلام حریق، تجهیزات ناکافی اطفاء حریق، عدم وجود کدهای مخصوص در زمان اضطراری و حوادث غیر متربقه، طراحی نامناسب بخش تصویربرداری، عدم تهویه مناسب بخش تصویربرداری را نام برد.

در بین بیمارستان‌های مورد مطالعه بیمارستان قلب جماران دارای کمترین طرح ایمنی می‌باشد و بیمارستان بقیة الله (عج) دارای بیشترین تجهیزات ایمنی می‌باشد. این نتیجه توسط تحقیق منادی [۶] که در سال ۸۰ در بیمارستان بقیة الله (عج) انجام شده است تایید می‌گردد.

در تحقیقی که توسط پور ابراهیم [۷] در سال ۸۰ در بیمارستان قلب جماران انجام شده است مشخص گردید، بیمارستان مذکور از نظر مدیریت ایمنی و ضعیت مطلوبی ندارد که نتایج آن تحقیق با تحقیق انجام شده تا حدودی همخوانی دارد که البته تا سال ۸۳ تغییراتی ایجاد شده که بهبود مدیریت رامی توان حس کرد همچنین در تحقیق فوق و ضعیت ایمنی عمومی در بخش‌های تصویربرداری نامناسب و ناکافی بوده که نتیجه این پژوهش با نتیجه تحقیق پور ابراهیم تا حد زیادی مطابقت دارد.

در تحقیقی که توسط حمیدی [۸] در زمینه میزان رعایت اصول ایمنی در بخش‌های رادیولوژی و پرتونگاری

بسیاری از موارد نتیجه مطالعه در زمینه ایمنی بخش‌های تشخیصی تصویری با نتایج آن تحقیقات مطابقت دارد بنابراین باید با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب توسط وزارت بهداشت و مسئولین بیمارستان‌ها از جمله بیمارستان‌های مورد مطالعه از بروز حوادث ناگوار در قسمت‌های مختلف بیمارستان‌ها جلوگیری و در حقیقت علاج واقعه را قبل از وقوع نمود. ◆

زلزله ۳/۷ در صد در زمینه برق گرفتگی و خطرات ناشی از آن و ۱۴/۲ در صد در ارتباط با سیل طرح‌های پیشگیری و مقابله تدوین شده است.

ماهر [۱۳] در تحقیق خود اعلام می‌کند: متاسفانه در اغلب بیمارستان‌ها آسانسورها فاقد کارآیی لازم بوده و نیز سیستم اکسیژن سانترال غیر استاندارد و در موقع قطع اکسیژن فاقد سیستم هشدار دهنده است. سیستم اعلام حريق که دارای سنسورهای حرارتی است فاقد کارآیی لازم هستند و بهتر است از سنسورهای حساس به دود استفاده گردد.

اسمیت و مانزی [۱۴] در مطالعات مشترک خود تحت عنوان آموزش مریبان به منظور آموزش ایمنی بیمارستان مدل ایمنی جامعی با استفاده از روش‌های تربیت مریب ارائه نمودند.

کرن [۱۵] در مقاله خود تحت عنوان خطرات در محیط بیمارستان می‌نویسد که پرسنل قسمت اداری و تدارکات باید به همان میزان گروه درمانی تحت مراقبت و ایمنی قرار گیرند.

هارت [۱۶] در مقاله خود حوادث زیان آور در بخش مراقبت‌های ویژه به تعیین عواملی که منجر به کاهش ایمنی بیماران می‌شود می‌پردازد. وی در بررسی خود دلیل حوادث را مشکلات عملکرد پرسنل و تجهیزات در بخش‌های مراقبت ویژه اعلام کرد و در پایان مقاله توصیه می‌کند اصلاح آن عوامل منجر به کاهش حوادث آینده و افزایش ایمنی بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه می‌گردد. بوجونافسکی [۱۷] در مقاله ایمنی کارکنان مراقبت‌های بهداشتی از دیدگاه N.H.S می‌نویسد خطرات بسیاری محیط بیمارستان را در بر می‌گیرد. خطراتی که بصورت بالقوه کشنده یا سبب عدم توانایی یا بیماری‌های طولانی مدت کارکنان می‌گردد.

ویلسون [۱۸] در مقاله پیشگیری از سقوط بیماران بیان می‌دارد، سقوط یکی از حوادث زیان آور قابل پیشگیری است که بیماران در بیمارستان تجربه می‌کنند. با توجه به بررسی و نتایج تحقیقات و مطالعات به عمل آمده در داخل و خارج کشور به این نتیجه می‌رسیم که در

فهرست منابع

- ۱۳- ماهر علی . بررسی مطابقت طراحی بیمارستان های تیپ با روند مراقبت از بیمار از دیدگاه اداره کنندگان بیمارستان های تامین اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، تهران: واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۵.
- ۱۵- Koren H. Environmental hazards in hospital. Journal of Environmental Health 1994; 37: 122-26.
- ۱۶- Hart EK , baldwin I, guter . dge J. Adverse incident reporting in intensire care. angesth- intensive - care. 1991 oct 22(5): 556-61.
- ۱۷- Bojanowski Lm. safety amagheith-care workers in the N.H.S . Br J Hosp med 1997; 51: 47-8.
- ۱۸- Wilson EB. Preventing patient falls. AACN Clin ssues 1998 Feb; 9(1): 100-8.
- ۱- صدقیانی ابراهیم. سازمان و مدیریت بیمارستان. تهران: انتشارات جهان رایانه، ۱۳۷۷.
- ۲- خزر سمیرا. بررسی مدیریت ایمنی در بیمارستان های امام خمینی (ره) و شهید رجایی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، تهران: دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۲.
- ۳- فروردین دلنواز. آشنایی با پرتوهای غیر یونسان و حفاظت در برابر آنها. تهران: سازمان انرژی اتمی، ۱۳۷۰.
- ۴- زمانی اکبر. علوم رادیولوژی فیزیک بیولوژی و حفاظت. چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت بهداشت و درمان، ۱۳۷۰.
- ۵- منوچهریان فریدون. فیزیک و موارد استعمال آن در پژوهش پرتو شناسی و انرژی هسته ای. تهران: انتشارات شرکت سهامی چهر، ۱۳۷۱.
- ۶- منادی مسعود. بررسی وضعیت ایمنی در بخش های تشخیصی و تصویری بیمارستان بقیه الله (عج). پروژه کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، ۱۳۸۰.
- ۷- پور ابراهیم شهدخت. بررسی وضعیت رعایت اصول و ضوابط ایمنی در بخش های پشتیبانی و تشخیص بیمارستان نجمیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، تهران: دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، ۱۳۸۰.
- ۸- حمیدی ویدا. ارزیابی وضعیت ایمنی بیمارستان های آموزشی و عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، تهران: واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۸.
- 9- Johnson MH. Observation radiation safety practice in GI nursing. Nurse 1994; 16(4): 166-68.
- 10- Kurt JR. generalized Maintenance respontibilities. journal of clinical engineering 1991; 16:206-13.
- 11- Harringtons H. Health and safety of medical laboratories. Journal of Health and environmental medicine 1991; 48: 130-132.
- 12- Yamachi K. Disaster-readiness of medical facilities in-8 Aichi prefecture. Nogaya J Med sci 1996; 59: 121-8.

Reviewing the Security Status in Radiology Department in 3 Hospitals in Tehran 2004

Ameriun A1 , Zaboli R2, Miri A , Ghafourinasab M

Abstract

Introduction: Paying attention to hospital security is very important because weak patients or those who cannot move, need more attention than others, and since biological factors, among others, are cause's of danger, it necessitates a careful consideration in hospital security, specially in radiology department . In this study, 3 public hospitals (2 specialized & one general) were chosen.

Methods: This is a descriptive research conducted in 3 hospitals . The methods used were field and library studies. The data collection means were: questionnaire, observation, interview, and reviewing records & documents. Data analysis was carried out using descriptive statistics.

The hospitals were classified as follows:

- 1- Hospital (A) , a public & general hospital
- 2- Hospital (B) , a public & specialized hospital
- 3- Hospital (C) , a public & specialized hospital

Findings: According to the findings 1. The percentage of security equipment in hospitals A, B, & C was 90% , 64% , 49% respectively.

2- The percentage of security plans in hospitals A, B, & C was 56% , 42% , 71% , respectively.

3 -The Percentage of training programmes in hospitals A, B, & C was 33% , 27% , 55% respectively.

Conclusion: Paying attention to hospital security, especially by Minestery of Health, we we can prevent many of unexpected events.

Key words: *Security , Hospital , Radiology Department.*

1-Assistant Professor, School of Health, Baghiatollah university of Medical Sciences
2- Faculty member , School of Health , Baghiatollah. University of Medical Sciences
3- MS.c in Health Services Administeration